
海安县新宁电镀电器设备有限公司

土壤和地下水隐患排查报告

建设单位：海安县新宁电镀电器设备有限公司

编制日期：二零二零年六月

项目名称	海安县新宁电镀电器设备有限公司土壤和地下水隐患排查报告
建设单位	海安县新宁电镀电器设备有限公司
调查单位	江苏格林勒斯检测科技有限公司
监测单位	江苏格林勒斯检测科技有限公司
报告编制单位	江苏格林勒斯检测科技有限公司
说明	本报告是江苏格林勒斯检测科技有限公司根据客户合同的规定和要求，秉承科学严谨的态度编制而成。对客户和其他各方不承担超出上述工作范围之外的任何责任。本报告书保密并仅向客户提供，对第三方因获悉此报告全部或其中任何部分而产生的一切后果，由第三方自己承担引起的风险。本公司不予承担任何责任。

目 录

1	项目概述.....	1
1.1	项目背景	1
1.2	工作内容	2
1.3	工作流程	2
1.4	评价标准	2
1.5	编制依据	3
1.5.1	法律法规.....	3
1.5.2	相关规定与政策.....	4
1.5.3	技术导则及规范.....	4
1.5.4	其他资料.....	4
2	区域环境概况.....	5
2.1	地理位置	5
2.2	社会经济环境	5
2.3	地形、地貌、地质	6
2.4	气象气候	6
2.5	水文条件	7
2.6	土壤类型	8
2.7	地下水类型	9
3	企业概况.....	10
3.1	地理位置	10
3.2	企业建设历程	10
3.3	厂区周围情况	11
3.4	项目涉及的原辅材料及理化性质	12
3.5	厂区平面布置图	13
3.6	主要生产设备及工艺	14
3.6.1	主要生产设备.....	14
3.6.2	主要生产工艺.....	15
3.7	企业产排污情况	16
3.8	企业土壤污染应急预案	16
4	现场排查.....	18

4.1	排查对象	18
4.2	排查情况	18
4.2.1	产品及原辅材料仓库	18
4.2.2	污水处理站	19
4.2.3	生产车间	19
4.2.4	废气处理区	20
4.2.5	危废仓库	20
4.2.6	辅助功能区	20
5	总结	21
5.1	初步结论	21
5.2	建议措施	21

1 项目概述

1.1 项目背景

海安县新宁电镀电器设备有限公司（简称“项目地块”）位于海安工业园区宝新路 28 号，本项目地块占地面积约 5954 平方米，创建于 2003 年 07 月，主要从事电镀加工。

2003 年 10 月 25 日，海安县新宁电镀电器设备有限公司《关于新上电镀电器设备的立项报告》获得海安县海安镇人民政府的批复，文号为：海镇政【2003】101 号。2004 年 02 月，海安县新宁电镀电器设备有限公司委托北京中兵北方环境科技发展有限公司编制了《海安县新宁电镀电器设备有限公司电镀生产项目环境影响报告书》，并于 2004 年 08 月获得了南通市环境保护局的批复，文号为：通环管【2004】47 号。2017 年 12 月 22 日取得了海安县行政审批局颁发的排污许可证，编号：91320621752012768F001P。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第四条“任何组织和个人都有保护土壤、防止土壤污染的义务。土地使用权人从事土地开发利用活动，企业事业单位和其他生产经营者从事生产经营活动，应当采取有效措施，防止、减少土壤污染，对所造成的土壤污染依法承担责任”，第十九条“生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染”，第二十五条“建设和运行污水集中处理设施、固体废物处置设施，应当依照法律法规和相关标准的要求，采取措施防止土壤污染”，海安县新宁电镀电器设备有限公司有保护土壤、防止土壤污染的义务，应当采取措施防止土壤污染。第二十一条“设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门应当按照国务院生态环境主管部门的规定，根据有毒有害物质排放等情况，制定本行政区域土壤污染重点监管单位名录，向社会公开并适时更新”。

根据《工矿用地土壤环境管理办法》（试行）中第十一条：重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。

为贯彻《中华人民共和国土壤污染防治法》、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令第 3 号）、《南通市土壤污染防治工作方案》（通政发(2017) 20 号）有关

要求，落实企业污染防治主体责任，海安市人民政府与辖区内土壤污染重点监管企业签订土壤污染防治责任书。《土壤污染防治责任书》中明确海安县新宁电镀电器设备有限公司对本企业用地土壤污染防治承担主体责任，要求责任书签订之日起 3 个月内完成。土壤污染隐患排查，重点对生产区以及原材料与废物堆存区、储放区、转运区、污染治理设施等及其运行管理开展排查。

因此海安县新宁电镀电器设备有限公司对企业用地开展土壤污染隐患排查工作，并编制本报告。

1.2 工作内容

参考《工业企业土壤污染隐患排查和整改指南》，隐患排查内容主要为：原辅材料、废物、液体储罐、液体运输及转运设备、固体和粘性货物的储存与运输设备、生产加工装置、污水处理、固废堆放、紧急收集装置等。

1.3 工作流程

隐患排查工作流程如下所示：

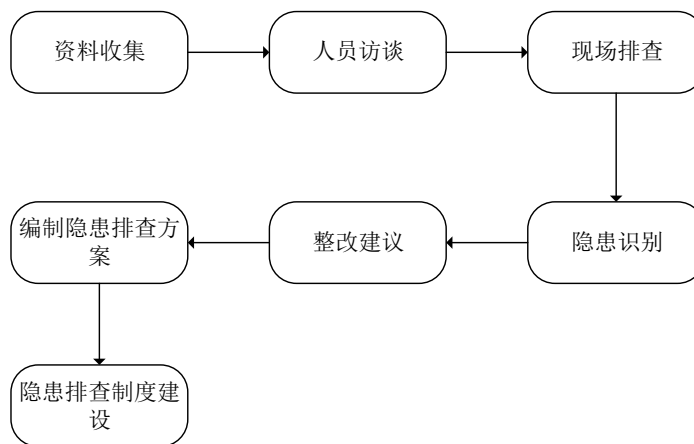


图 1-1 隐患排查工作流程图

1.4 评价标准

本次排查工作参考《工业企业土壤污染隐患排查和整改指南》，但由于该指南尚无正式发布的统一版本，参考现有指南中的内容，综合根据企业厂区现场实际情况，初步将区域隐患排查结果拟分为四个等级，从小到大依次为：“可忽略”、“可能产生污染”、“易产生污染”、“极易产生污染”。土壤和地下水作为污染“受体”，分析“源”（区域是

否涉及有毒有害物质)、“途径”(防范措施是否到位)和“制度”(日常管理是否完善)是否可能对土壤和地下水产生污染,来进行隐患等级评判。评断标准参照表 1-1。

表 1-1 隐患等级评判标准

“源”排查	“途径”排查	“制度”排查	隐患等级
涉及有毒有害物质	防范措施不到位	管理不完善	极易产生污染
涉及有毒有害物质	防范措施不到位	管理完善	易产生污染
涉及有毒有害物质	防范措施到位	管理不完善	易产生污染
涉及有毒有害物质	防范措施到位	管理完善	可能产生污染
不涉及有毒有害物质	防范措施不到位	管理不完善	可能产生污染
不涉及有毒有害物质	防范措施不到位	管理完善	可能产生污染
不涉及有毒有害物质	防范措施到位	管理不完善	可能产生污染
不涉及有毒有害物质	防范措施到位	管理完善	可忽略

对于评判为“极易产生污染”和“易产生污染”的区域建议采取工程措施进行整改,对设备及防范措施进行改善,同时完善管理制度,以降低污染土壤和地下水的可能性;对于评判为“可能产生污染”的区域,建议定期巡查,注意污染的防范,可根据实际生产情况对防范措施及管理制度进行适当的完善;对于评判为“可忽略”的区域,建议在维持现状的基础上,做好设备及防腐防渗措施的定期维护,同时根据实际情况保持防范措施和管理制度的不断更新和完善。

1.5 编制依据

1.5.1 法律法规

- 1) 《中华人民共和国环境保护法》(2015 年 1 月 1 日施行)
- 2) 《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019 年 1 月 1 日施行)
- 3) 《建设项目环境保护管理条例》(2017 年 10 月国务院令 682 号)
- 4) 《中华人民共和国水污染防治法》(2018 年 1 月 1 日施行)
- 5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订草案)》(2019 年 6 月 5 日修订)

1.5.2 相关规定与政策

- 1) 《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31 号）
- 2) 《江苏省土壤污染防治工作方案》（苏政发[2016] 169 号）
- 3) 《南通市土壤污染防治工作方案》（通政发【2017】20 号）
- 4) 《海安县土壤污染防治工作方案》（海政发【2017】56 号）

1.5.3 技术导则及规范

- 1) 《上海市重点工业企业土壤环境污染隐患排查工作指南》
- 2) 《工业企业土壤污染隐患排查和整改指南》

1.5.4 其他资料

本次调查参考的资料清单见表 1-2。

表 1-2 其他资料清单

序号	资料名称	来源
1	《海安县新宁电镀电器设备有限公司电镀生产项目环境影响报告书》（2004.07）	企业存档
2	《海安县新宁电镀电器设备有限公司土壤污染防治责任书》	/
3	海安县新宁电镀电器设备有限公司危险废物委托处置合同（2020.02.25）	企业存档
4	海安县新宁电镀电器设备有限公司地块影像资料	Google Earth

2 区域环境概况

2.1 地理位置

海安县新宁电镀电器设备有限公司位于海安工业园区宝新路 28 号。海安市地处江苏省中南部，地理位置为北纬 32° 34'，东经 120° 27'，坐落于长江三角洲东北翼，西接姜堰市，东临南黄海，北接东台市，南与泰兴市、如皋市、如东县毗连，地理位置优越。204 国道、328 国道和 202 省道贯穿全境，通扬运河和通榆运河畅流其间，新长铁路（江苏新沂至浙江长兴）和宁启铁路（南京至启东）在此交汇，建设中的通盐高速公路和规划中的扬州至海安高速公路在此连接。海安火车站集客运站、货运站、机务段、编组站为一体，是苏中地区最大的二级编组站。区内交通十分发达，是苏中东部地区重要的交通枢纽。

2.2 社会经济环境

海安市位于江苏省东部的苏中地区，隶属江苏省南通市，总面积 1180 平方公里，是中国著名的教育之乡、建筑之乡、茧丝绸之乡、河豚之乡、纺织之乡、花鼓之乡、紫菜之乡和长寿之乡。

2019 年末，全市户籍总人口 921598 人，比上年减少 5761 人。全年出生人口 4916 人，人口出生率为 5.32‰；死亡人口 8404 人，人口死亡率为 9.09‰，人口自然增长率为-3.77‰。全市人口密度每平方公里 779 人。年末，全市常住人口 86.30 万人，同比下降 0.2%，城镇化率达 61.89%，比上年提高 1.73 个百分点。

初步核算，全年实现地区生产总值 1133.21 亿元，按不变价计算，比上年增长 6.6%。其中，第一产业增加值 66.13 亿元，增长 3.2%；第二产业增加值 611.01 亿元，增长 7.2%；第三产业增加值 456.07 亿元，增长 6.2%。三次产业结构由上年的 6.0：54.0：40.0 调整为 5.8：53.9：40.3。人均地区生产总值 131197 元。全国中小城市综合实力百强榜、最具投资潜力中小城市百强榜排名分别列第 28 位、第 7 位。全国工业、制造业百强县市排名分别列第 25 位、第 12 位。在全国创新百强县市中，列第 14 位。

2.3 地形、地貌、地质

海安市均为平原地带，地形坦荡，河道稠密。通扬运河、串场河以东为河东地区，是苏北滨海平原的最高处，为海相沉积物盐碱地区，海拔 3.6~5 米，最早成陆距今 4600 年历史，愈往海边成陆愈晚。原北凌乡海拔 3.5~4 米，老坝港东部在 3.5 米以下。通扬运河以南以西地区为河南地区，是长江冲积平原的一部分（古代长江口在扬州一带），平均海拔 4~5 米。串场河以西、新通扬运河以北为河北地区，属里下河低洼圩田平原区，北部南莫、白甸、墩头海拔 1.6~3.5 米，南部曲塘、胡集、海安镇北部、大公等海拔在 4 米左右，该地区土地肥沃。

海安属长江三角洲海相、河相交互沉积的沙嘴沙洲冲积平原，地表全部由第四系松散岩类覆盖，属扬子地层区。海安市形如匙型，东西最长 71.1 公里，南北最宽 39.95 公里，境内地势平坦，地面高程 1.6~6 米，西北部圩田地带和东北沿海地带地势较低，中部和南部地势略高。地面高程自南向北由 6.0 米降至 1.6 米（废黄河标高），全县由平原和圩洼构成，分别占总面积的 78.3%和 21.7%。

2.4 气象气候

海安市属北亚热带海洋季风性湿润气候区。气候温和，四季分明，气候宜人，冷热适中。日照充足，雨水充沛，无霜期长。春季天气多变，夏天高温多雨，秋季天高气爽，冬天寒冷干燥。年平均气温 14.5℃。1 月最冷，平均 1.7℃。七八月最热，平均 27℃。最高年份为 1964 年 7 月，气温达 29.6℃。1953 年 8 月 24 日，最高气温 39.5℃，2003 年 7 月极端高温则达 39.7℃，创历史新高。年均降水 1025 毫米，79%的年份在 800 毫米以上。降水最多年份 1991 年，达 1636.9 毫米。夏季降水最多，占全年的 47%，冬季最少占 9%。最长连续降水日 13 天，降水 279.5 毫米，为 1969 年 7 月 6 日~18 日，最长连续无降水日 48 天，为 1980 年 12 月 3 日~1981 年 1 月 19 日，冬旱。

无霜期 210 天，年平均日照 1580 小时，年平均无霜期 226 天；年均降水量 1154mm，年均蒸发量为 1343.1mm；年平均气压 1016.4hpa。年平均风速 3.1m/s，最大风速 15m/s，常年盛行风向为 ESE，春夏季盛行风向为东南风，秋季盛行风向为东北风，季盛行风向为西北风，全年静风频率 8.9%，主要出现在冬季。大气层结稳定度以中性状态为主，D 类稳定度出现频率约占 46%。

2.5 水文条件

海安市地处江淮平原、滨海平原和长江三角洲交汇之处。全县河道以通扬河、通榆河为界，划分为长江和淮河两大水系。因县境地势平坦，高差甚小，河道之间又相互贯通，两大水系之间并无截然分界，为了保护江水北调输水通道通榆河和新通扬运河，由涵闸控制，使新、老通扬河分开。域内河道正常流向均为自南向北，自西向东。

长江水系

通扬公路以南、通榆公路以东属长江水系，总面积 703.8 平方公里，平均水位 2.01 米，最高水位 4.49 米，最低水位 0.08 米。主要河流有通扬运河、拼茶河、如海河、焦港河、丁堡河、北凌河等。焦港、如海运河、通扬运河、丁堡河为引水骨干河道，南引长江水；拼茶河、北凌河为排水骨干河道，东流至小洋口闸入海。拼茶河贯通河南、河东两地区，横穿焦港、如海运河、通扬运河、丁堡河等河道，兼起着调度引江水源的作用。

①老通扬运河

老通扬运河由西往东流经曲塘、胡集、海安、城东 4 个集镇与拼茶河在城东镇四叉港汇合后南至如皋市，是长江——淮河两大水系的分界河流，在海安境内全长 33.85 公里。老通扬运河海安段河床比降小，水流缓慢，流向基本为自西向东，但因受上下游闸坝控制，常会出现滞流或倒流的现象。老通扬运河既是海安水路交通的主要通道，又是工业生产和农业灌溉的重要水源和纳污水体。

②拼茶河

拼茶河由泰州市塔子里入境，由西往东，途径海安市雅周、营溪、城东、西场、李堡镇、角斜镇等 6 个乡镇。出境经如东小洋口入海。是海安市高沙土片和河东盐碱片东区的主要干河，境内总长度 53.64 公里，沿河两岸有不少工业废水及生活废水排入，污染较重的通扬运河在城东镇出境时，与拼茶运河交汇，也对其水质产生一定影响。拼茶河海安段河床比降小，水流缓慢，流向基本上是由西往东，但因受小洋口闸坝控制，常会出现滞流或倒流的现象。拼茶河主要功能为工业和农业用水。

③如海运河、焦港河

如海运河和焦港河均为南北向的河流，也是连接长江、淮河两大水系的南北枢纽，分别由如皋市柴湾和夏堡入境，县内长度为 13km 和 22km，两条河流均从长江引水，

向北输送，是栟茶河、通扬运河的补水河，水流方向基本由南向北，沿河工业污染源较少。如海运河、焦港河主要功能为工业和农业用水。

④北凌河

北凌河位于海安市境北部地区，西至海安贾家集与串场河相接，东至海安老坝港北凌新闻，流经大公、西场李堡、曹元、角斜、老坝港等乡镇（现有部分乡镇已合并）和国营海安农场县种畜场县蚕种场及如东县栟北垦区，全长 44.7 公里，其中海安市境内长 38.6 公里，是引淡、排咸、排涝入海的主要河流。

淮河水系

通扬公路以北、通榆公路以西为里下河地区，属淮河水系，总面积 422.4 平方公里，平均水位 1.34 米，最高水位 3.57 米，最低水位 0.32 米。主要河流有新通扬运河、通榆运河、串场河等。新通扬运河为江水北调引水骨干河道，通榆运河、串场河为输水骨干河道。

新通扬运河——通榆运河，新通扬运河从泰州市经海安市章郭乡入境，途经双楼、胡集至海安镇，与通榆运河相接，境内全长 20.7 公里，水流常年流向由西往东；通榆运河由海安镇向北入盐城市，境内全长 7.8 公里，水流常年流向由南往北，新通扬运河——通榆运河是海安境内主要水路交通通道，同时也是海安境内工业、农业、城镇饮用水源。北凌河水位比通榆河高 1.2m，两河不连通，通过提水站提水，北凌河水进不了通榆河。开发区内各污水处理厂尾水排口分别设在栟茶河和北凌河上，对通榆河和新通扬运河无影响。

2.6 土壤类型

建设项目所在地土壤为潮土类、灰潮土亚类的夹沙土属。属扬泰古沙咀，系江淮水流夹带泥沙，在海水顶托下沉积而成。河南沙性土成土年龄较长，质地偏沙，以轻壤为主，部分沙壤，有机质含量偏低。磷钾极缺，是低产区。粗粉砂含量在 50%~60%，粘粒含量占 15%~20%，表层中有机质含量 1.66%、全氮含量 0.123%、全磷含量 0.141%、全钾含量 3.23%。

2.7 地下水类型

海安市地下水类型主要为松散岩类孔隙水和第三纪砂岩裂隙水。具有分布广、层次多、水量丰富、水质复杂等特征。1000m 以内含水砂层划分为潜水含水层和五个承压含水层(组)。自上而下,依次划分为潜水含水层和 I、II、III、IV 承压水及砂岩含水层组。其中潜水含水层埋藏于 50m 以上,水位埋深随季节性变化,一般在~2m 之间,矿化度大于 2g/L,为微咸水;第 I 承压水埋深 50m 左右,总厚度 60m 左右,水位埋深浅,一般在 3~4m 左右,富水性极好,矿化度较高,属半咸水;第 II 承压水埋藏于 130~140m 之间,总厚度 25m 左右,水位埋深 5~8m;第 III 承压水埋深 276m,总厚度 23m 左右,目前水位埋深在 10m 左右,水质为淡水或微咸水;第 IV 承压水顶板埋深 346m,总厚度>200m,水质尚好,总厚度大于 450m,上下分 8 个含水段,水质较好,水位埋深 3~8m。境内地下水开采深度在 50~430m 之间,主要开采第三承压水。

3 企业概况

3.1 地理位置

海安县新宁电镀电器设备有限公司位于海安工业园区宝新路 28 号，本项目地块占地面积约 5954m²，厂区具体位置详见图 3-1。



图 3-1 厂区地理位置图

3.2 企业建设历程

海安县新宁电镀电器设备有限公司成立于 2003 年 07 月，位于海安工业园区宝新路 28 号，本项目地块占地面积约 5954 平方米，主要从事电镀加工。海安县新宁电镀电器设备有限公司自建厂以来各功能区除 2017 年改建门卫、会议室、办公区；2019 年 05 月改建综合楼外未发生过明显变动，本次排查区域主要为海安县新宁电镀电器设备有限公司厂区，其面积约 5954m²。

过查阅项目地块历史影像及人员访谈得知，企业建厂初期至今，厂内建筑物仅进行

过改建，并不存在改变建筑物用途的情况，危废堆放区未进行过迁移。



图 3-2 企业厂区大门

3.3 厂区周围情况

根据海安县新宁电镀电器设备有限公司周围现状，对项目地块周边地块情况进行了了解，具体分布情况见下图所示。

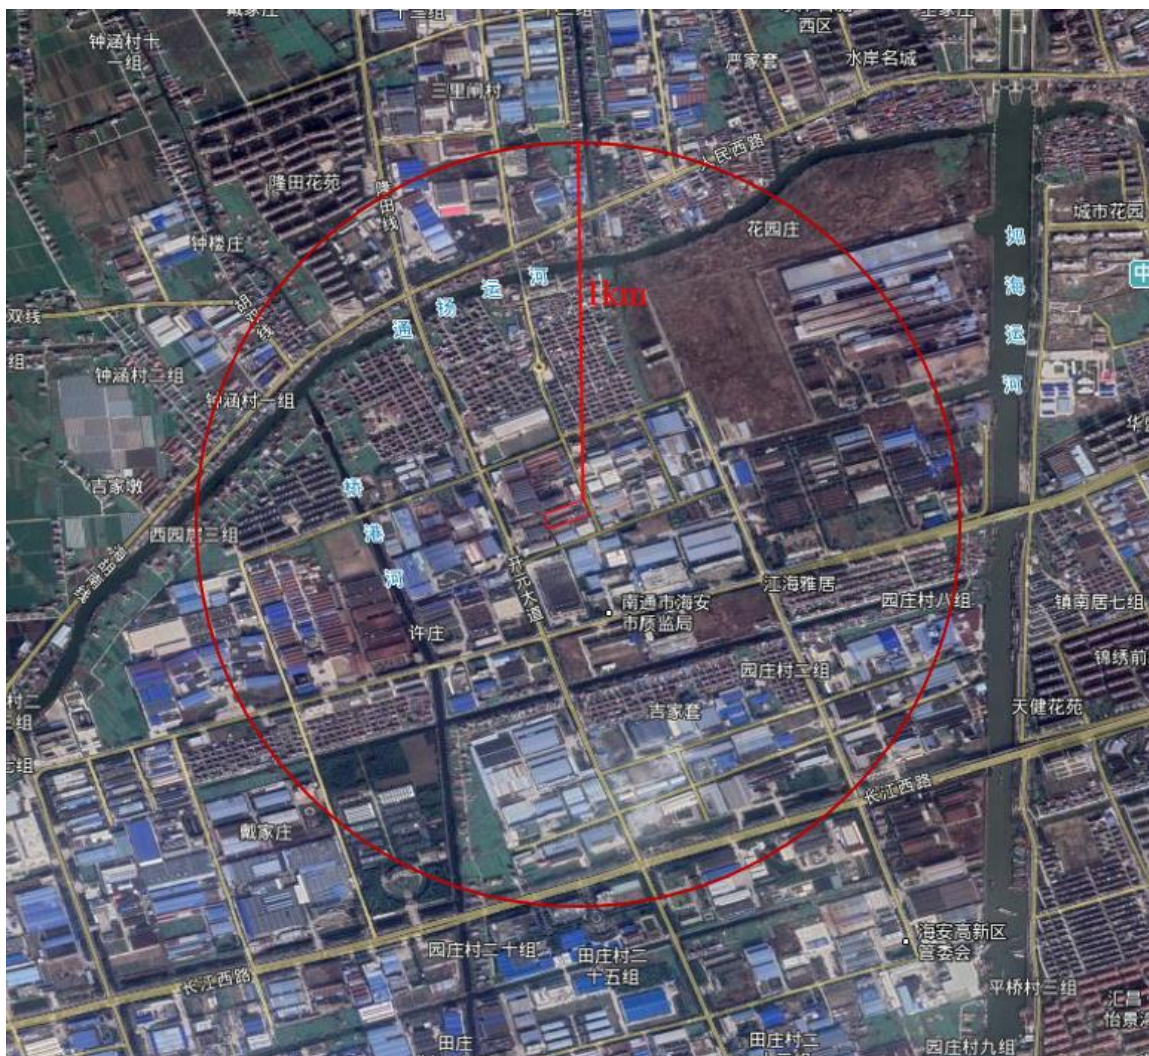


图 3-3 项目地块周边区域 1000m 范围情况

表 3-1 项目地块相邻位置地块分布情况一览表

序号	名称	相对距离（m）	相对方位
1	南通奥新电子科技有限公司	12	东侧
2	海安县科创机电有限公司	相邻	南侧
3	南通弘力机械制造有限公司	相邻	西侧
4	南通宝山锻造有限责任公司	相邻	北侧

3.4 项目涉及的原辅材料及理化性质

本公司在生产、储存过程中使用到和产生的中间品、副产品以及“三废”中涉及到一系列化学品。其中主要涉及使用的原辅材料见表 3-2，主要原辅材料理化性质见表 3-3。

表 3-2 原辅材料使用一览表

序号	原材料名称	年用量	重要组份、规格、指标	储存场所	包装形式	运输方式
1	锌锭	8t	0#	仓库	袋装	陆运，供应商专用车
2	锡锭	0.2t	99.999%	仓库	袋装	陆运，供应商专用车
3	氯化钾	3t	/	仓库	袋装	陆运，供应商专用车
4	硼酸	2t	/	仓库	袋装	陆运，供应商专用车
5	盐酸	0.5t	试剂级	仓库	桶装	陆运，供应商专用车
6	钝化剂	5t	/	仓库	桶装	陆运，供应商专用车
7	光亮剂	5t	85-A/85-B	仓库	桶装	陆运，供应商专用车

表 3-3 主要原辅材料理化性质及毒理毒性

物料名称 (CAS号)	理化性质	燃烧爆炸性	毒性
氯化钾 7447-40-7	无色细长菱形或成一立方晶体，或白色结晶小颗粒粉末。熔点770℃，沸点1420℃。相对密度（固体）1.98，相对密度（15℃饱和水溶液）1.172。易溶于水和甘油，难溶于醇，不溶于醚和丙酮。	不燃，接触BeF ₃ ；硫酸+高锰酸钾会发生爆炸反应。	食用过多容易导致心脏负担过重。
硼酸 10043-35-3	白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶，有滑腻手感，无臭味。熔点169℃，沸点300℃，密度1.43g/cm ³ 。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中，水溶液呈弱酸性。	不燃，具刺激性。	人经皮：15mg/3天，间歇染毒，中毒刺激。
盐酸 7647-01-0	无色液体，有腐蚀性，为氯化氢的水溶液，具有刺激性气味。易溶于水、乙醇、乙醚和油等。	不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人灼伤。	LD ₅₀ ：900mg/kg（兔经口）；LC ₅₀ ：3124ppm，1小时（大鼠吸入）。

3.5 厂区平面布置图

海安县新宁电镀电器设备有限公司厂区整体上呈现长方形，分为重点区及非重点区

（主要包括门卫、会议室、办公区、综合楼、配电房、变压器房等）两大功能区。各个区域之间相对集中布置，相互保持安全间距，可使相互的影响降低到最低程度，具体见图 3-4。

厂区共 1 个出入口（东侧），设立一个门卫，门卫北侧紧邻会议室、办公区，厂区中部北侧自西向东分别为镀锌生产车间、镀锡生产车间、配电房及变压器房；厂区中部南侧自西向东分别为危废仓库、镀锌生产车间及综合楼；厂区西部污水处理站；厂区西北角为厕所。

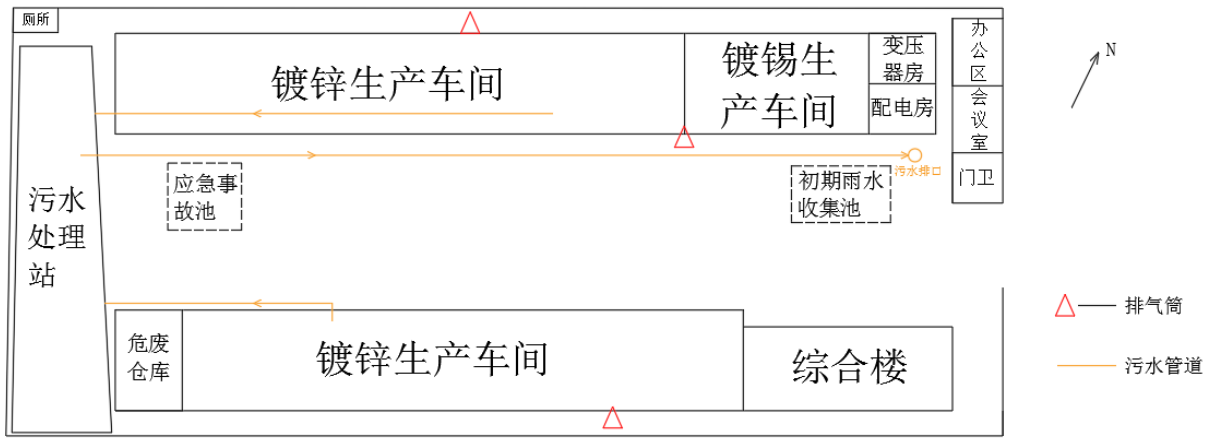


图 3-4 厂区平面布置图

3.6 主要生产设备及工艺

3.6.1 主要生产设备

公司主要生产设备见表 3-4。

表 3-4 主要生产设备表

产品名称	序号	设备名称	型号	材质	单位	实际数量
前处理	2	碱洗槽	7*0.8*0.5 (m³)	/	个	1
	3	水洗槽	7*0.8*0.5 (m³)	/	个	1
	4	酸洗槽	7*0.8*0.5 (m³)	/	个	1
			4*0.4*0.5 (m³)	/	个	1
	5	水洗槽	7*0.8*0.5 (m³)	/	个	2
			4*0.4*0.5 (m³)	/	个	1
酸性镀锡	10	镀锡槽	1.2*1.4*0.9 (m³)	/	个	1
	11	水洗槽	1.2*1.4*0.5 (m³)	/	个	4
镀锌	16	镀锌槽	1.75*7*0.9 (m³)	/	个	2

产品名称	序号	设备名称	型号	材质	单位	实际数量
铬			1.2*1.4*0.9 (m³)	/	个	2
	17	水洗槽	1*6.5*0.5 (m³)	/	个	1
			1.2*1.4*0.5 (m³)	/	个	1
	18	钝化槽	0.8*0.9*0.5 (m³)	/	个	2
	19	水洗槽	0.8*0.9*0.5 (m³)	/	个	2
公用工程系统	1	整流柜	/	/	台	6
	2	电源控制柜	/	/	台	1
	3	电源调压器	/	/	台	8
	4	离心甩干机	/	/	台	2
	5	烘箱	/	/	台	2
	6	污水处理设施	/	/	套	2
储运	1	储酸桶	/	/	只	1
	2	滚桶	/	/	只	6

3.6.2 主要生产工艺

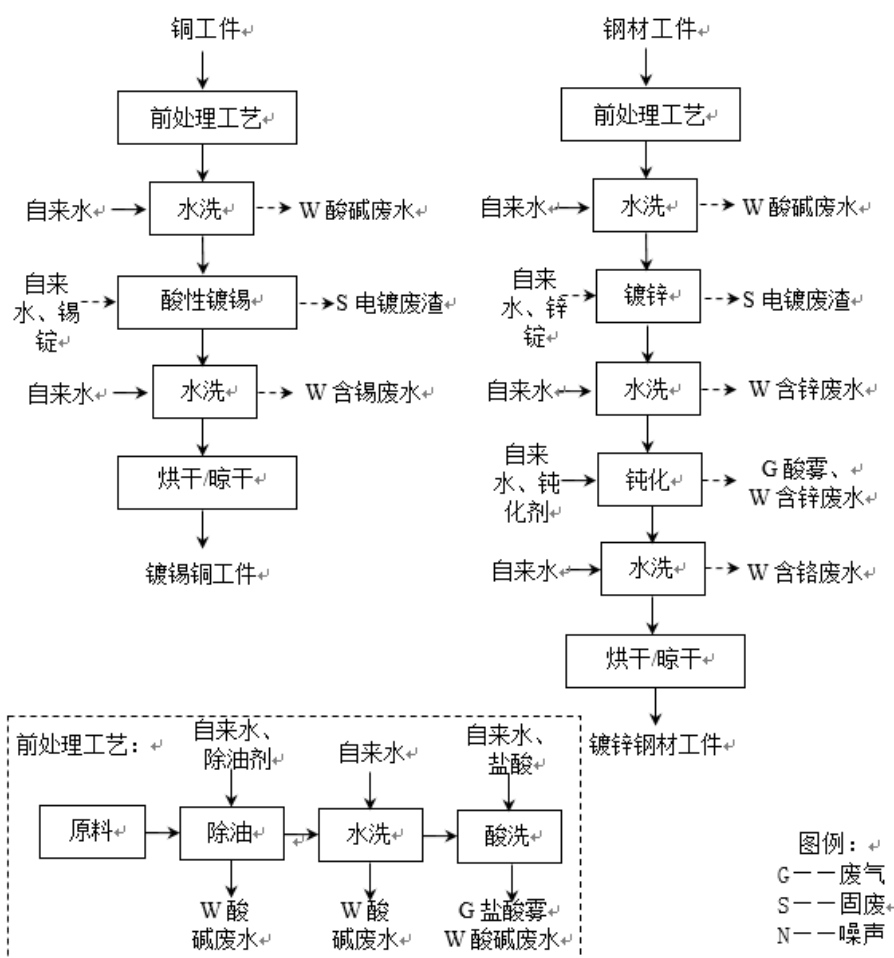


图 3-5 生产工艺流程及产污环节示意图

3.7 企业产排污情况

1、废气处理措施

镀锡生产车间产生的盐酸雾经集气罩收集后由酸雾吸收塔处理后通过 15m 高 1#排气筒排放；镀锌生产车间一产生的盐酸雾经集气罩收集后由酸雾吸收塔处理后通过 15m 高 2#排气筒排放；镀锌生产车间二产生的盐酸雾经集气罩收集后由酸雾吸收塔处理后通过 15m 高 3#排气筒排放。

2、废水治理及排放

厂区实行清污分流、雨污分流。生产废水包括前处理工段酸碱废水、镀锡工段含锡废水、镀锌工段含锌废水。废水经收集后通过管道送至厂区污水处理站处理后接至市政管网，排入当地污水处理厂深度处理。员工日常生活产生的生活污水经化粪池处理后接至市政管，排入当地污水处理厂深度处理。初期雨水经初期雨水收集池收集后，与生产废水一起通过管道送至厂区污水处理站处理，最终排入当地污水处理厂深度处理。

3、噪声处理措施

该项目在生产过程中合理安排作业时间和车间布局。经建筑隔声、建立厂区绿化带等措施减少噪声对周围环境的影响。

4、固废处理措施

该项目运行时产生的生活垃圾由环卫部门统一处理；表面处理污泥交有资质单位处理；建有危废暂存场所，严格按照国家有关危废的贮存、转移等要求进行管理。公司建有事故应急池和初期雨水收集池。

3.8 企业土壤污染应急预案

海安县新宁电镀电器设备有限公司部分原辅材料为环境风险物质，一旦发生泄漏进入土壤环境，可能会造成土壤污染事故。土壤环境污染即将或已经发生时，应急指挥部根据实际情况和工作需要，及时向环保部门和当地政府通报土壤环境污染事件的最新趋势，告知政府部门和相关单位做好污染事件防范工作。当地政府及时通过广播、电视、网络、报刊等媒体向社会准确、全面发布土壤环境污染事故的有关信息，并确保发布信息的准确性和权威性。信息公开内容应包括土壤环境污染首要污染物、污染的范围、可能持续的时间、潜在的危险程度，已采取的措施，可能受影响的区域及需采取的措施建

议等。要正确引导舆论，注重社会效果，防止产生负面影响。

应急处置：

- （1）迅速查找污染源，采取措施控制污染源，防治污染区域扩大；
- （2）对已经受到污染的土壤确定污染范围和区域，周边设置警戒和隔离设施；
- （3）并在污染区域周边外部设置土壤监测点，监测污染情况；
- （4）对可能进入污染区域的地表水采取切断措施，在受污染区域周边挖掘收集沟和收集池，收集雨水，防止污染扩大，收集的雨水进入污水处理设施处理。

后期处理：

- （1）土壤环境污染事故紧急处置后，及时进行现场清理工作，根据环境污染事故的特征采取合适的方法清除和收集事故现场残留物，防止二次污染。
- （2）对于受污染的土壤，公司会同环保部门、当地政府、污染防治专业机构和环境应急专家共同制定受污染土壤的生态修复措施，及时持续的进行土壤修复，确保土壤各物质指标达到标准值。

4 现场排查

4.1 排查对象

海安县新宁电镀电器设备有限公司其生产过程中主要涉及到的物质包括氯化钾、硼酸、盐酸、钝化剂、光亮剂等；同时厂区涉及的地下设施为废水收集池、废水管道，工艺设施分布于生产车间内。厂区内输送管道均采用不锈钢及碳钢材质，具有防腐功能。针对海安县新宁电镀电器设备有限公司企业生产现状，本次排查主要从公司生产原料、生产装置、产品及原材料、危废、环境保护设施等方面进行，重点对企业产品及原辅材料仓库、生产车间、危废仓库、污水处理站、废气处理区等，进行土壤污染隐患排查。各个区域使用功能及布置不同，实际具有的加工装置、物品存放情况多样。根据各区域特点，对可能造成土壤环境污染的工艺设备和防范措施等进行针对性排查。具体排查对象见表 4-1。

表 4-1 排查区域及对象汇总

序号	排除区域	排查内容
1	产品及原辅材料仓库	重点物质、散装和包装货物、防渗措施、管理制度
2	污水处理站	重点物质、重点设施、防渗措施、管理制度
3	生产车间	重点物质、重点设施、防渗措施、管理制度
4	废气处理区	重点物质、重点设施、散装和包装货物、防渗措施、管理制度
5	危废仓库	重点物质、重点设施、散装和包装货物、防渗措施、管理制度
6	辅助功能区	防渗措施、管理制度

4.2 排查情况

4.2.1 产品及原辅材料仓库

产品及原辅材料仓库分为产品仓库及原材料仓库、化学品仓库。

现场排查情况：

现场排查情况：（1）区域构筑物结构外围整体以砖混及钢架结构形式存在，构筑物具有完好的屋顶及四周钢体结构，构筑物所在地面为混凝土硬化，且地面呈现四周高，中间低的状态，具备防渗、防腐功能；（2）区域内分类按功能设置，仓库地面较为整洁，未在地面发现产品或原辅材料痕迹，仓库有专人负责管理。

日常管理：仓库有专人负责，金属储物架周围设有警戒线，车辆存在规定的行驶路

线，目前此区域基本运行正常其管理相对完善，无乱堆乱放、罐体倾倒等异常情况发生。

隐患等级：该区域涉及有毒有害物质，防范措施较到位，管理制度较完善，生产过程可能存在土壤和地下水污染风险，隐患等级为“可能产生污染”

4.2.2 污水处理站

项目废水处理站位于厂区西侧区域。

现场排查情况：（1）废水处理区的池体采用钢筋混凝土材料，池体进行了防渗、防腐处理；（2）池体周围地面未发现污染痕迹；（3）具有废水采样口，并进行监测；（4）废水收集池周围无产生剧烈震动的设备，池体受震动影响小。

日常管理：废水收集池有专人负责管理及采样检测，此区域基本运行正常其管理相对完善，无异常情况发生。

隐患等级：该区域涉及有毒有害物质，防范措施较到位，管理制度较完善，生产过程可能存在土壤和地下水污染风险，隐患等级为“可能产生污染”。

4.2.3 生产车间

公司共计设置 3 个生产车间，主要为镀锌生产车间、镀锡生产车间。

现场排查情况：（1）区域构筑物结构外围整体以砖混及钢架结构形式存在，构筑物具有完好的屋顶及四周钢体结构，构筑物所在地面为混凝土硬化，且地面存在泄漏收集渠，且地面呈现四周高，中间低的状态，具备一定的防渗、防腐功能；（2）区域内分类按功能设置，生产设备周围地面较为整洁，无裂缝，未发现设备存在跑冒滴漏的情况；（3）废水分类收集预处理后经道排放收集于调节池；（4）废气有专一的集气罩进行收集后处理达标排放。

日常管理：车间设备有专人负责，此区域基本运行正常其管理相对完善，无异常情况发生。

隐患等级：该区域涉及有毒有害物质，防范措施较到位，生产过程可能存在土壤和地下水存在污染风险，隐患等级为“可能产生污染”。

4.2.4 废气处理区

现场排查情况：（1）区域构筑物具有完好的钢体结构，构筑物所在地面为混凝土硬化，具备防渗功能；（2）设备周围地面及道路整洁，无污染痕迹；（3）区域内雨水收集管道完善；（4）废气处理设备设有醒目的标志牌。

日常管理：设备有专人负责，此区域基本运行正常其管理相对完善，无异常情况发生。

隐患等级：该区域涉及有毒有害物质，防范措施较到位，生产过程可能存在土壤和地下水存在污染风险，隐患等级为“可能产生污染”。

4.2.5 危废仓库

危废仓库主要放置表面处理污泥等危险废物，全部委托有资质单位进行处置，厂区办公生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

现场排查情况：（1）区域地面为混凝土层，具备防渗、防腐功能；（2）区域周围地面较为整洁，有专人负责管理。

日常管理：区域有专人负责，此区域基本运行正常其管理相对完善，无异常情况发生。

隐患等级：该区域涉及有毒有害物质，防范措施较到位，生产过程可能存在土壤和地下水存在污染风险，隐患等级为“可能产生污染”。

4.2.6 辅助功能区

辅助功能区包括配电房、变压器房、事故应急池、初期雨水池等。

现场排查情况：（1）各类辅助用房有屋顶及四周围墙，周围地面为水泥硬化层，具备防风、防雨、防渗、防腐功能，事故应急池和初期雨水池为地下构筑物，池体为混凝土结构（2）各区域地面整洁，未发现明显污染痕迹。

日常管理：有专人负责，此区域基本运行正常其管理相对完善，无异常情况发生。

隐患等级：该区域不涉及有毒有害物质，防范措施较到位，隐患等级为“可忽略”。

5 总结

5.1 初步结论

对企业可能造成土壤污染的污染物、设施设备和生产活动进行识别，并对其设计及运行管理进行审查和分析，结合现场目测排查情况，认为厂区整体措施较为到位，综合所有区域调查结果其整体管理较到位，防渗防漏工作齐全，整体厂区内对土壤污染的可能性较小。

以下为企业内部各区域对土壤污染隐患等级汇总情况见表 5-1，分布示意图见图 5-1。

表 5-1 排查区域及对象汇总

编号	区域名称	隐患等级	主要突出问题
1	产品及原辅材料仓库	可能产生污染	/
2	污水处理站	可能产生污染	/
3	生产车间	可能产生污染	/
4	废气处理区	可能产生污染	/
5	危废仓库	可能产生污染	/
6	辅助功能区	可忽略	/

5.2 建议措施

相关设施设备如果在设计、建设、运营管理上存在不完善的情况，就有可能导致相关有毒有害物质泄漏、渗漏、溢出，进而污染土壤和地下水。针对排查出的各区域车间的生产现状、运营管理情况，为进一步减少土壤环境污染的隐患，按规定建立健全隐患排查治理制度，开展隐患排查治理工作和建立档案。

为降低土壤污染风险，公司需对工业活动区域开展特定的监管和检查。负责日常监管的人员熟悉各种生产设施的运转和维护，对设备泄漏能够正确应对，能对防护材料、污染扩散和渗漏作出判断。

1、监管内容

日常监管结合生产工艺类型、防护措施和监管手段进行土壤污染的可能性评估。

（1）散装液体存储

在储存散装液体时，储罐区设置围堰或收集沟，地面作防渗处理，定期开展检查。

（2）散装液体的运输

装卸点运输散装液体时，采取必要的防泄漏措施，防泄漏材料为不可渗。

（3）散装和包装物品的存储和运输

转运散装物品优先选择在封闭环境内进行。储存和转移包装好的液体，须在防渗设施上方进行，经常检查储存的包装并且立即清除任何泄漏。存储和运输液体包装须在液体存储设备上进行，包装必须适合存储。定期检查，若有任何泄漏须即刻清理。

（4）生产/处理

工业生产使用防渗存储设施，防渗设施安装在设备或活动的下方和周围，形成四周有凸起的围堰，确保具有足够的容纳空间，或设置收集沟，并设立容纳区域。释放出的污染物必须定期清理。制定针对性的应急程序，发生意外事故时防止出现土壤污染。

（5）其他工业活动

车间的地面能防止液体渗透。设备和机器在使用时，具有不可渗漏的收集和防渗设施，或者安装在不可渗漏的地面上。必须建立有效的设施和程序，以清除物质的溢流和泄漏。

2、监管方式

（1）日常巡查，建立巡查制度，定期检查容器、管道、泵及土壤保护控制设备，一般两天一次。

（2）专项巡查，对特定生产项目、特定区域或特定材料进行专项巡查，识别扬撒和溢漏的潜在风险。

（3）指导和培训员工以正确方式使用、监督和检查设备，规范检查程序要求。明确相关保护措施检查要点，包括紧急措施使用、清理释放物质和事件报告的培训等。熟练的操作人员能降低生产活动特定监管区域的土壤污染风险。

3、管理措施

（1）对于全厂区的设备定期进行维护和保养（特别是锈迹较严重的），防止跑冒滴漏发生，如产生事故时有专业人员和设备进行应对，以防制污染物扩散、渗入土壤或地下水造成污染。同时对厂区内部堆放的废弃机械产品及时清理，避免机器雨水淋洗液对

土壤及地下水造成污染。

(2) 对于生产区、工业废弃物堆放区等重点区域做好地面、管道的定期检查和维修，对于出现裂缝的、破损的地面和管道，应及时修补。

(3) 对于存在有毒有害物质的区域，应做好防雨，防流失和导流措施，防止污染物随水流进入土壤和地下水造成污染。

(4) 对于仓库，应做好仓库的管理工作。

(5) 如发现土壤有疑似污染的现象，可通过调查采样和分析检测进行确认，判断污染物种类、浓度、空间分布等，采取进一步防治措施。